


blacha miedziana gr 0,5 mm o szer. arkusza 550 mm, łączona na rąbek
folia paroprzepuszczalna
deskowanie 32 mm
więźba istn.

strop poddany pracom remontowym w 2013 r.

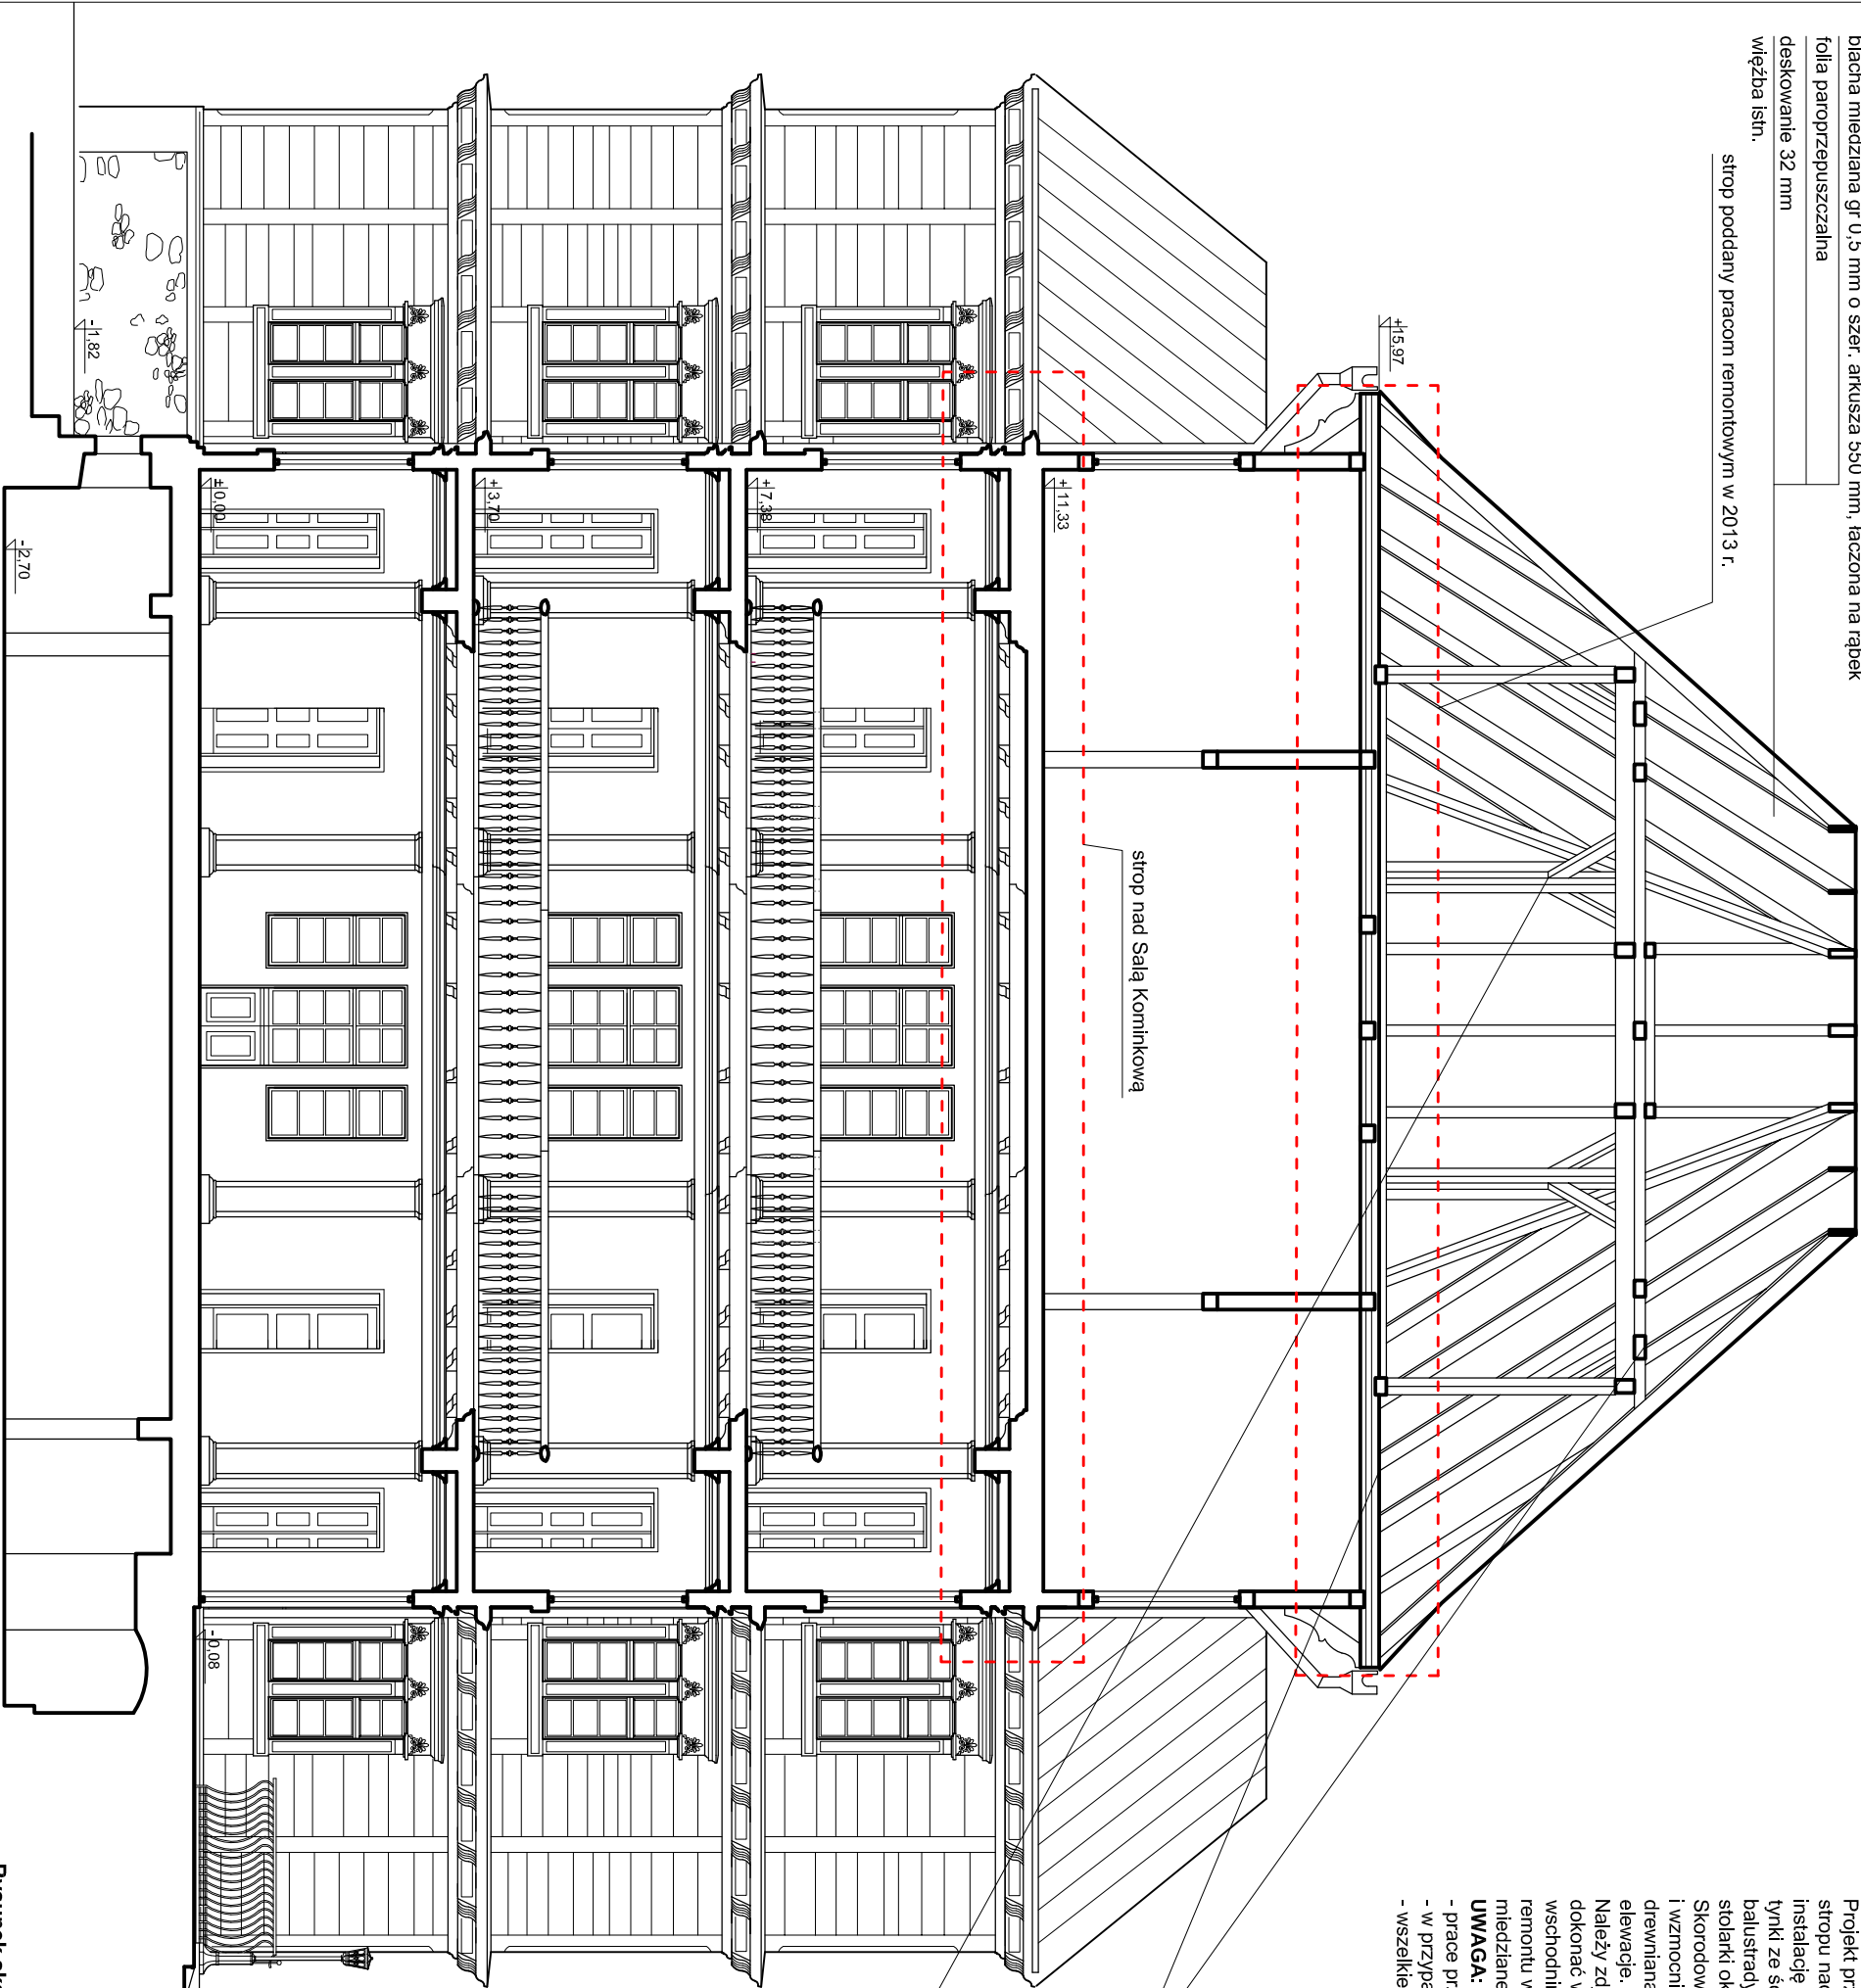

Projekt przewiduje odsłonięcie całej konstrukcji obiektu oraz naprawę skorodowanych elementów i wzmocnienie stropu nad Salą Kominkową (według rysunków wykonawczych). Aby odsłonić konstrukcję należy zdemontować instalację p.poż. oraz grzewczą, boazerie i obudowy podciągów i słupów galerii, podsuflki i wykładziny. Skuć tynki ze ścian i sufitów, w razie potrzeb usunąć ceglane wypełnienia ścian. W trakcie prac należy zabezpieczyć balustrady, stolarkę drzwiową oraz okieną. Okna nie powinny być demontowane. W przypadku zniszczenia stolarki okiennej należy odtworzyć okna wg istniejących z przełożeniem historycznych okuc. Skorodowane elementy, w zależności od rozmiaru uszkodzeń i wyglądu elementu po naprawie, należy oczyścić i wzmocnić nakładkami, wymienić lub wzmocnić poprzez iniekcję żywiczną. Po wykonaniu napraw konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i odtworzyć wystój wnętrza oraz pomalować elewacje.

Należy zdjąć nieszczelne pokrycie dachowe - miedziane wraz z deskowaniem. Więzbę dachową oczyścić, dokonać wzmocnień i napraw. Uniemożliwić rozszechnione połączenia ciesielskie. W aneksie północno - wschodnim należy naprawić uszkodzoną w czasie pożaru więzbę wg rysunków wykonawczych. Po wykonaniu remontu więzby całość zaimpregnować przeciw korozji biologicznej i przeciwognio. Wykonać nowe pokrycie miedziane, odtworzyć instalację odgromową, rynny i rury spustowe oraz instalację p.poż.

UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzję podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

Zdjąć podłogę deskową z obu poziomów, drewniana konstrukcję oczyścić i dokonać napraw w zależności od stopnia uszkodzenia elementów. W trakcie prac należy w pierwszej kolejności stosować ciesielskie metody naprawy konstrukcji, w wypadku braku dostępu do elementu dopuszcza się naprawę z wykorzystaniem preparatów żywicznych

- miejsce i zakres takich napraw do ustalenia w trybie nadzoru,

Wykonać nową podłogę z desek drewnianych gr. 32 mm.

Sprawdzić i uniemożliwić połączenia słupów i podwali, mleczy poprzez podkłonownie twardym drewnem lub wykonanie nakładki z płaskownika. Sprawdzić końcówki krokwi pod kątem porażenia biologicznego

- elementy uszkodzone naprawić ciesielsko. Zdjąć deskowanie, całą konstrukcję zaimpregnować przeciwognio i przeciw korozji biologicznej np. preparatem Fobos 4 lub równoważnym, smarowanie preparatem należy wykonać kilkakrotnie, zgodnie ze specyfikacją producenta.

Rysunek skala 1:100



Przekrój A-A

 Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza Borowska 264 Wrocław tel. 71 345 26 54 zabytki@ewaloryzacja.com	inwestor: Centrum Kultury i Sztuki ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz	PROJEKT BUDOWLANY Remont konstrukcji Palacu Myśliwskiego w Antoninie nazwa i adres obiektu budowlanego:	data: 30.09.2016
	mgr inż. arch. Katarzyna Pietras	AM 9, nr dz. 766, obręb Antonin	nr rysunku: 8 / A
Sprawdzający, uznawanie do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Maciej Malachowicz upr. 88/81/WBP, 383/82/WBP			